


LEGEPLADSINSPEKTION

Udført for: Grundejerforeningen Ny Bringe

-
Antal beliggenheder: 6
Antal redskaber: 32

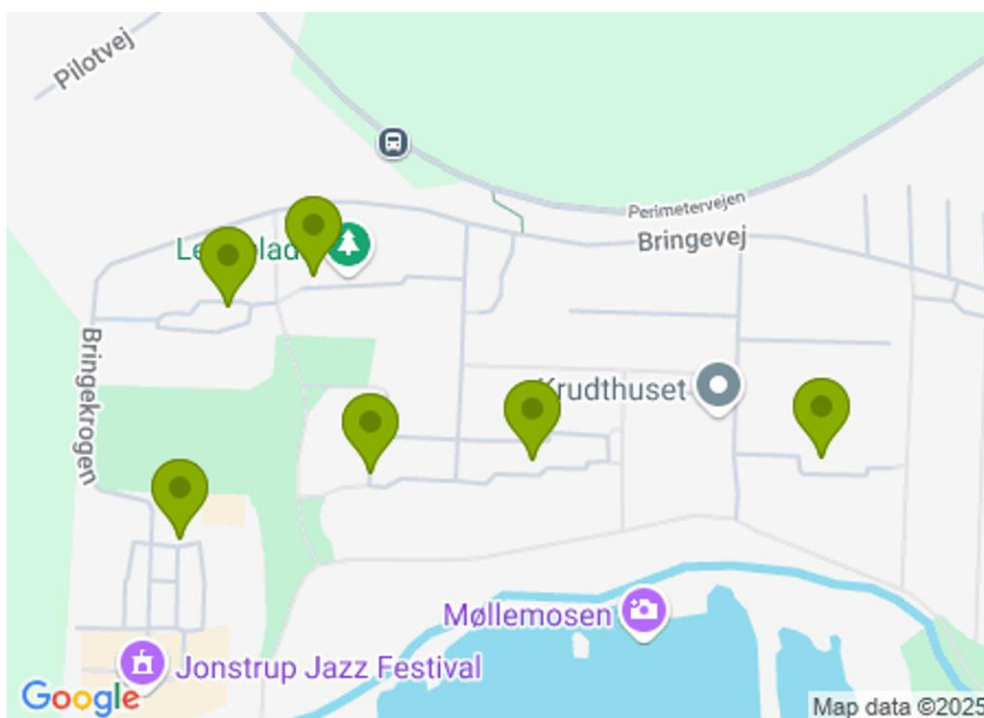

Inspektionstype: Årlig hovedinspektion

Inspektion udført af:
Martin Træsborg Jensen

Certificeret Legepladsinspektør
Certifikat nr. 079 fra DNV

Inspektionsdato: feb. 13, 2025

Rapportnr.: MTJ3007
Ordrenummer: 00001458

ÅRLIG HOVEDINSPEKTION bør ske med ca. 12 måneders interval.
DRIFTSINSPEKTION skal ske med 1-3 måneders interval.

Indholdsfortegnelse

Kundeinformation

Inspektionsvilkår

Oversigt over beliggenhed

Beliggenhed

-

Kundeinformation

Kunde	Grundejerforeningen Ny Bringe	Kundenr.	40666206
Adresse	Bringebakken 34	Kontaktperson	Torben Rasmussen
Forstad/by		Kontakttilf.	
Postnr./By	3500 / Jonstrup	E-mail	bestyrelsen@nybringe.dk

Inspektionsvilkår

Inspektionens formål er at klarlægge overensstemmelse med relevante standarder samt stand for legepladsredskaber/sportsudstyr inden for nedennævnte standardområder, og hvorpå der er indgået aftale om inspektion. Inspektionen er gennemført i forhold til følgende standardområder hvor det er relevant: EN1176 del 1 og 7 og EN1176 del 2, 3, 4, 5, 6 og 10 samt del 11 for legeredskaber. Dernæst EN15312 for multisport og EN14974 for Rullesport samt EN16630 for udendørs Fitness og EN16899 for Parkour. Henvielse til standardkrav fremgår af den enkelte afvigelsesbehandling. Inspektion af andre elementer som shelters, bålhytter, mål, fritstående basketkurve mm. er ikke foretaget. Inspektionsrapporteringen kan indeholde åbne afvigelser registreret ved tidligere inspektioner foretaget af DALPIN ApS, som endnu ikke er afhjulpet. Kun relevante afvigelser vil fremgå af rapporteringen.

Hvor der ikke er modtaget oplysninger fra kunden om installation, vedligehold og inspektion jfr. EN1176 del 1 pkt. 6, samt hvis korrekt mærkning i henhold til EN1176 del 1 pkt. 7 eller tidligere udgave ikke er konstateret, er inspektionen gennemført ud fra de registrerede forhold. Statiske beregninger eller prøvninger er ikke foretaget i henhold til EN1176 del 1 pkt. 4.2.2 og anneks A, B og C, samt EN1176 del 6 Anneks B, C og D. Testværktøjer som er anvist i EN1176 del 1 Anneks D og EN1176 del 6 Anneks E, samt almindelige måleværktøjer er anvendt. Råd og forfald i trækomponenter er udført visuelt samt ved stiktest, med særligt fokus på bærende stolper og overliggere. Udgravninger ved stolper er foretaget efter skøn. Demontering af dele er kun foretaget hvor det er skønnet nødvendigt. Faldunderlagets støddabsorberende egenskaber er testet efter testemetode 2, anvist i EN1177, hvor det er tvivl om underlagets egenskaber. Dette afføder ikke en særskilt testrapport. Der er kun registreringer i rapporteringen, når grænseværdierne for HIC eller MaxG er overskredet. Hvor en selvstændig dokumentation efter testmetode 1 anvist i EN1177 ønskes, vil en særskilt test være nødvendig.

Certificeret legepladsinspektør



Martin Træsborg Jensen

Oversigt over beliggenhed

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47 (LP1)		Adresse: Bringebakken 47, Værløse. 3500			Side 3
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon: 60178426	
Risikovurdering	3	15	3		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33 (LP2)		Adresse: Bringetoften 33, Værløse. 3500			Side 21
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon: 60178426	
Risikovurdering	1	3	1		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80 (LP3)		Adresse: Bringebakken 80, Værløse. 3500			Side 28
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon: 60178426	
Risikovurdering	3	3	2		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj


Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2 (LP4)		Adresse: Bringekrogen 2, Værløse. 3500			Side 36
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelsen@nybringe.dk		Telefon: 60178426	
Risikovurdering	1	9	2		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23 (LP5)		Adresse: Bringekrogen 23, Værløse. 3500			Side 48
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon: 60178426	
Risikovurdering	1				
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Bringebakken 44 (LP6)		Adresse: Bringebakken 44, Værløse. 3500			Side 52
Kontaktperson: Torben Sølbeck		E-mail: bestyrelse@nybringe.dk		Telefon: 60178426	
Risikovurdering	1	5	1		
	Ubetydelig	Lav	Uønsket	Høj	Meget høj

Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47 (LP1)

Adresse: Bringebakken 47, Værløse. 3500

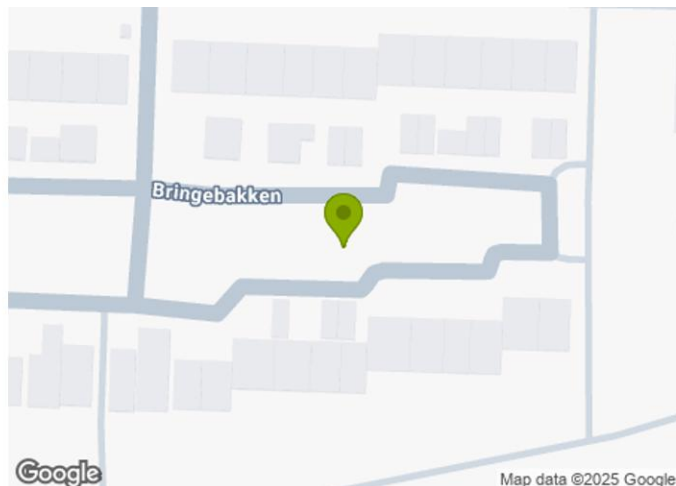

Redskabsoversigt



Navn: Legetårn med rutchebane
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 6



Navn: Gyng 2.
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent af redskabstype: KPL903
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 5



Navn: Gyng 1
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent af redskabstype: KPL904
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 4



Navn: Spilophøne
Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Producent af redskabstype: M101
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 3

Redskabsoversigt



Navn: Drejekar
Redskabstype: 1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)
Producent af redskabstype: ELE400024
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Albatros
Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)
Producent af redskabstype: M143
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Balancestubbe 13 stk.
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1k - trædeelement
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Sandkasse
Redskabstype: 1 - Fritstående legeredskab
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Legehus
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent af redskabstype: M7000P
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Tunnelrør Ø750
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0

Redskab - Legetårn med rutschebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Legetårn med rutschebane
 Redskabsnr.: LP1.9
 Producent: KOMPAN A/S
 Materiale: Stål/træ
 Fri faldhøjde: 2.450 mm



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Beklædningen af dugten på den beklædte wirer er slidt i stykker. Ved anvendelse af beklædte wirer, skal wirens stålkerne være helt dækket af syntetiske garner. Hold øje med wirelus. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.12.4 Beklædte ståltov og EN1176 Del 7 Pkt. 8.2.7 Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Konstateret i begge net.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Faldunderlaget bør være i niveau med 0-mærket. Det sker ikke her. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der mangler ca 23 cm sand på hele området.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i 2 stolper på lille tårn.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd flere steder, I platforme og på taget.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd i gangbro.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning	Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de støddabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Faldunderlaget trænger til vedligeholdelse. Udstrækning skal her være 213 cm.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyng 2., 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Gyng 2.
 Redskabsnr.: LP1.4
 Typenummer: KPL903
 Serienummer: KPL903
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: KOMPLAY/KPL903
 Installationsdato: maj 01, 2012
 Materiale: Kunststof/Metal
 Højde: 2.660 mm
 Bredde: 2.330 mm
 Dybde: 2.300 mm
 Fri faldhøjde: 1.430 mm
 Sikkerhedsområde: 6.200 x 7.780 mm (48,24 m²)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i viste stolpe.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der trænger til at blive fyldt mere af den samme type støddæmpende materiale på. Faldunderlaget bør være i niveau med 0-mærket. Det sker ikke her. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der mangler 26 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er konstateret overlap af faldrum ved gyngen. Faldrum ved gynger må ikke overlappes andre redskabers faldrum, som det sker her. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der skal være 522 cm mellem balancestolper og gyngen.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning	Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynes ophæng x 0,867 + 175cm når der ikke er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gynes centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. Der til skal der lægges 50cm, som ikke må indeholde nogen forhindringer. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde
Status	Åben
Bemærkninger	Faldunderlagets udstrækning skal være 332 cm + 50 cm uden forhindringer. I alt 372 cm. Her er målt 270 cm græs. Græs bør fjernes og der bør efterfyldes med sand.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyng 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Gyng 1
 Redskabsnr.: LP1.3
 Serienummer: KPL904
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: KOMPLAY/KPL904
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: FSC træ

Højde: 2.660 mm
 Bredde: 2.330 mm
 Dybde: 3.140 mm
 Fri faldhøjde: 1.400 mm
 Sikkerhedsområde: 6.200 x 7.760 mm (48,11 m²)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i toppen af viste stolpe.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der trænger til at blive fyldt mere af den samme type støddæpende materiale på. Faldunderlaget bør være i niveau med 0-mærket. Det sker ikke her. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der mangler 24 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning	Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynes ophæng x 0,867 + 175cm når der ikke er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gynes centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. Der til skal der lægges 50cm, som ikke må indeholde nogen forhindringer. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde
Status	Åben
Bemærkninger	Faldunderlagets udstrækning skal være 348 cm + 50 cm uden forhindringer. I alt 398 cm. Her er målt 270 cm til græs. Græs bør fjernes og der bør efterfyldes med sand.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Spilophøne, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Spilophøne
 Redskabsnr.: LP1.2
 Typenummer: M101
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M101
 Installationsdato: maj 01, 2004
 Materiale: Træ
 Højde: 770 mm
 Bredde: 940 mm
 Dybde: 360 mm
 Fri faldhøjde: 430 mm
 Sikkerhedsområde: 3.500 x 2.360 mm (8,26 m²)
 Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Faldrummet rundt om vippen indeholder forhindringer der ikke må være der. Faldrummet for vippetype 1, 2, 3 og 4 skal ved måling fra vippens omkreds i yderstillingerne være mindst 1000mm. EN1176 Del 6 Pkt. 4.10 Faldrum	
Status	Åben	
Bemærkninger	Busken står i faldrummet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Viste metaldele viser tegn på rust. Metaldele skal være bestandige over for atmosfæriske påvirkninger og katodisk korrosion. EN1176 Del 1 Pkt. 4.1.4 Metaller	
Status	Åben	
Bemærkninger	Lidt rust på fjeder.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning	Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Fodstøtten rager ud over test ringen ved prøvning. Ringen har et indvendigt mål på 44mm og en bredde på 22mm. BEMÆRK: Dette krav er kommet ind i standarden efter revisionen der trådte i kraft efter 1. juni 2009. Redskabet er ikke produceret efter den nye standard. Der er ikke krav om at redskabet skal opgraderes til den gældende standard. EN1176 Del 6 Pkt. 4.6 Fodstøtter
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Drejekar, 1 - Fritstående legeredskab/1.5 - Karrusel/1.5g - Skållignende karrusel (type F1/2)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Drejekar
 Redskabsnr.: LP1.5
 Typenummer: Ele400024
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: ELEMENTS/ELE400024
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Højde: 600 mm
 Bredde: 550 mm
 Dybde: 520 mm
 Fri faldhøjde: 1.000 mm
 Sikkerhedsområde: 3.520 x 3.550 mm (12,50 m2)
 Store børn
 Unge



Anmærkning
Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Redskabet er ikke installeret i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Redskaber bør installeres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. EN1176 Del 7 Pkt. 5.2 Installation
Status	Åben
Bemærkninger	Redskabet er monteret ca 12 cm for højt. Der kan evt pålægges 2 cm mere faldunderlag.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	


Redskab - Albatros, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6d - Flerpunktsvippe (type 3)
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Albatros
 Redskabsnr.: LP1.6
 Typenummer: M143
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M143
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: Stål

Højde: 920 mm
 Bredde: 3.100 mm
 Dybde: 550 mm
 Fri faldhøjde: 1.000 mm
 Sikkerhedsområde: 3.550 x 5.130 mm (18,21 m²)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Fodstøtte er ødelagt og bør udskiftes	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Balcestubbe 13 stk., 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1k - trædeelement
 Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Balcestubbe 13 stk.
 Redskabsnr.: LP1.7
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 600 mm



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i toppen og ved terræn i flere af stubbene.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47

Navn: Sandkasse
 Redskabsnr.: LP1.0
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47**

Navn: Legehus
Redskabsnr.: LP1.1
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/M7000P
Materiale: HDPE
Højde: 1.460 mm
Bredde: 1.320 mm
Dybde: 1.850 mm
Fri faldhøjde: 320 mm
Sikkerhedsområde: 4.850 x 4.320 mm (20,95 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



**Redskab - Tunnelrør Ø750, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h -
Tunnel
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP1 Bringebakken 47**

Navn: Tunnelrør Ø750
Redskabsnr.: LP1.8
Producent: Ukendt producent
Materiale: Plast


Fri faldhøjde: 920 mm

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33 (LP2)

Adresse: Bringetoften 33, Værløse. 3500

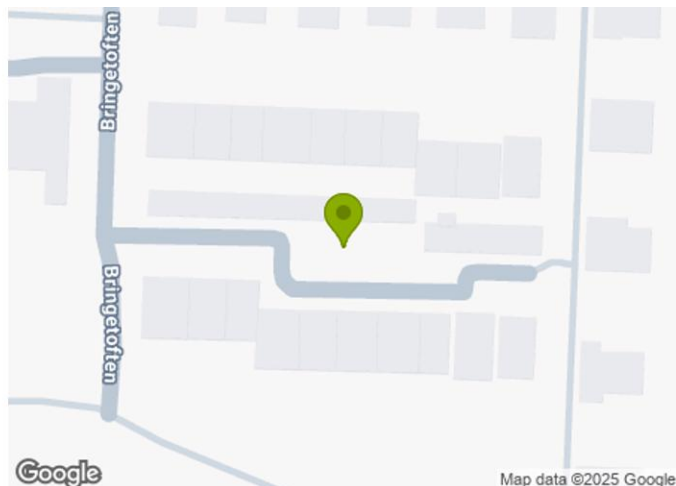

Redskabsoversigt



Navn: Gyng
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent af redskabstype: BASIC900P
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Sandkasse
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Vippedyr
Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Sandbord 1
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Producent af redskabstype: M584
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0

Redskabsoversigt



Navn: Sandbord 2
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Producent af redskabstype: M584
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Legehus
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0


Redskab - Gyng, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33

Navn: Gyng
Redskabsnr.: LP2.0
Typenummer: Basic900
Serienummer: BASIC900P
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: BASIC/BASIC900P
Materiale: Stål/træ
Højde: 2.150 mm
Bredde: 3.680 mm
Dybde: 2.000 mm
Fri faldhøjde: 1.200 mm
Sikkerhedsområde: 7.150 x 3.680 mm (26,31 m²)



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Overskydende kæde bør fjernes.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

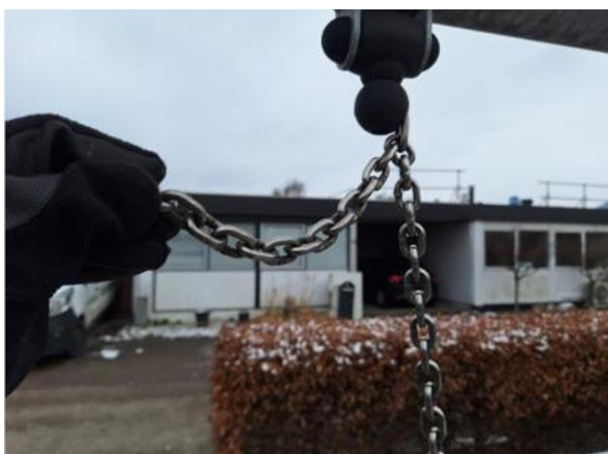

Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynes ophæng $\times 0,867 + 225\text{cm}$ når der er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gynnens centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde	
Status	Åben	
Bemærkninger	Udstrækningen er 352 cm i hver retning. Fliserne og dækslet ligger i stødområdet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning	Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget under gyngen er ikke stort nok. Faldunderlaget skal min. være længden på en gynes ophæng $\times 0,867 + 225\text{cm}$ når der er en hård kant. Resultatet er afstanden fra gynes centrum til afslutningen af faldunderlaget i begge gyngeretninger. EN1176 Del 2 Pkt. 4.10.2.1 Mål på faldrum og stødområde
Status	Åben
Bemærkninger	Faldunderlagets udstrækning skal være 352 cm. Her er målt 240 cm til hæk. Jeg vurderer at sandsynligheden for at falde ud af babygynge er meget lille.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33

Navn: Sandkasse
 Redskabsnr.: LP2.1
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Vippedyr, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vippedredskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33

Navn: Vippedyr
 Redskabsnr.: LP2.4
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Stål/træ
 Fri faldhøjde: 470 mm



Anmærkning	Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Vippen er løs ved fjedren.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



**Redskab - Sandbord 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
 Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33**

Navn: Sandbord 1
 Redskabsnr.: LP2.2
 Typenummer: M58470
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M584
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: HDPE
 Højde: 550 mm
 Bredde: 720 mm
 Dybde: 770 mm
 Sikkerhedsområde: 3.790 x 3.790 mm (14,36 m2)
 Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Sandbord 2, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1a - Diverse...
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33

Navn: Sandbord 2
Redskabsnr.: LP2.3
Typenummer: M58470
Producent: KOMPAN A/S
Produkt: MOMENTS/M584
Installationsdato: jan. 01, 2012
Materiale: HDPE
Højde: 550 mm
Bredde: 720 mm
Dybde: 770 mm
Sikkerhedsområde: 3.790 x 3.790 mm (14,36 m²)
Småbørn

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP2 Bringetoften 33


Navn: Legehus
Redskabsnr.: LP2.5
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80 (LP3)

Adresse: Bringebakken 80, Værløse. 3500

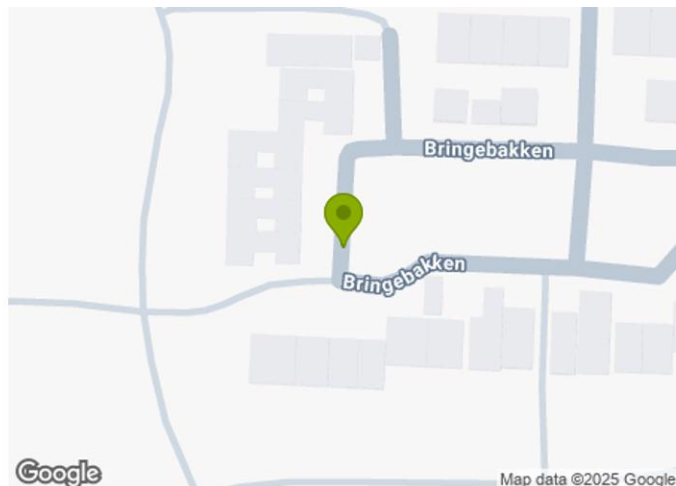**Redskabsoversigt**

Navn: Legetårn med rutschebane
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane

Åbne
anmærkninger: 4



Navn: Gyngestativ ekskl. sæder
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent af redskabstype: KPL901
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Legehus
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent af redskabstype: BASIC750
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 3

Redskab - Legetårn med rutschebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.3 - Med rutsjebane Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80

Navn: Legetårn med rutschebane
 Redskabsnr.: LP3.2
 Materiale: Træ
 Fri faldhøjde: 2.340 mm



Anmærkning

Beskrivelse	BEMÆRKNING: Det viste redskab er ikke tiltænkt brug på offentligt tilgængelige legepladser som her. Redskabet er tiltænkt til brug i private haver, og bør derfor fjernes fra legepladsen.
Status	Åben
Bemærkninger	Gælder for rutsjebanen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	




Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Udstrækningen af faldunderlaget omkring legeredskabet er for lille. Faldunderlagets udstrækning skal her beregnes efter aktuel faldhøjde/3x2+50 cm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.2.4 Stødområdets udstrækning samt Figur 17	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlagets udstrækning skal her være 206 cm. Her er målt 154 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Flexslange er ødelagt og bør udskiftes	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Redskabet har udstikkende boltgevind som rager ud fra redskabet. Udstikkende boltgevind i en tilgængelig del af redskabet skal være permanent dækket, med fx møtrikker med afrundet hoved. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret 9 steder på bagsiden af klatrevæg	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

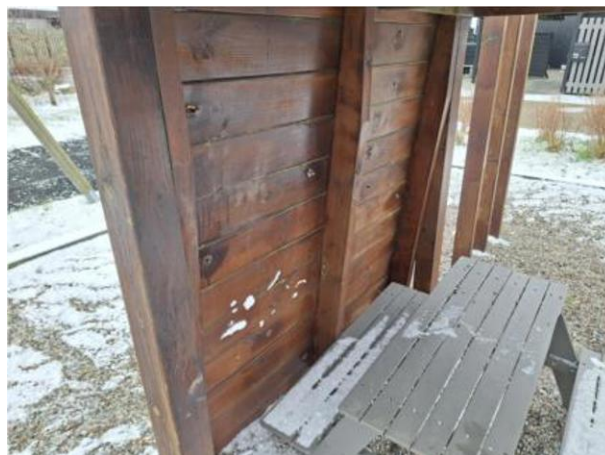

**Redskab - Gyngestativ ekskl. sæder, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b -
 Én rotationsakse (type 1)
 Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80**

Navn: Gyngestativ ekskl. sæder
 Redskabsnr.: LP3.0
 Typenummer: Kpl9031
 Serienummer: KPL901
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: KOMPLAY/KPL901
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: FSC træ

Højde: 2.370 mm
 Bredde: 5.980 mm
 Dybde: 4.070 mm
 Fri faldhøjde: 1.200 mm
 Sikkerhedsområde: 6.070 x 6.980 mm (42,37 m²)
 Småbørn



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der trænger til at blive fyldt mere af den samme type støddæmpende materiale på. Faldunderlaget bør være i niveau med 0-mærket. Det sker ikke her. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Ca. 17 cm mangler.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning

Beskrivelse	Der er anvendt gummiringmætter på græs/muldlag ved redskabet. Der er foretaget en kontrol af underlaget med en faldkugle, da faldhøjden er over 100 cm. De støddæmpende egenskaber er på inspektionsdagen målt til at være under grænseværdien. BEMÆRK at dette vil sandsynligvis ændre sig ved skiftende vejrforhold og årstider, fordi gummiringmætterne er anvendt sammen med naturlige materialer. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt EN1177 Pkt. 6.2.4.4
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning

Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



**Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP3 Bringebakken 80**

Navn: Legehus
 Redskabsnr.: LP3.1
 Typenummer: Basic750
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: BASIC/BASIC750
 Materiale: HDPE
 Højde: 1.470 mm
 Bredde: 1.420 mm
 Dybde: 1.510 mm
 Fri faldhøjde: 380 mm
 Sikkerhedsområde: 4.510 x 4.420 mm (19,93 m²)
 Småbørn


Anmærkning
Risikovurdering: 5 - Ubetydelig


Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Her mangler et logo
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret begyndende råd i taget	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		




Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd og forfald i gulvet.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

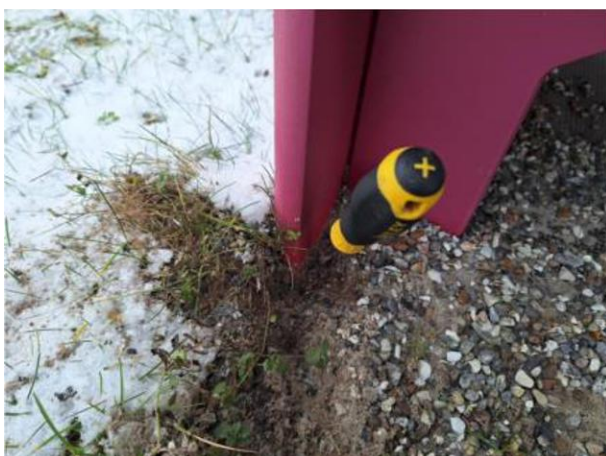

Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2 (LP4)

Adresse: Bringekrogen 2, Værløse. 3500

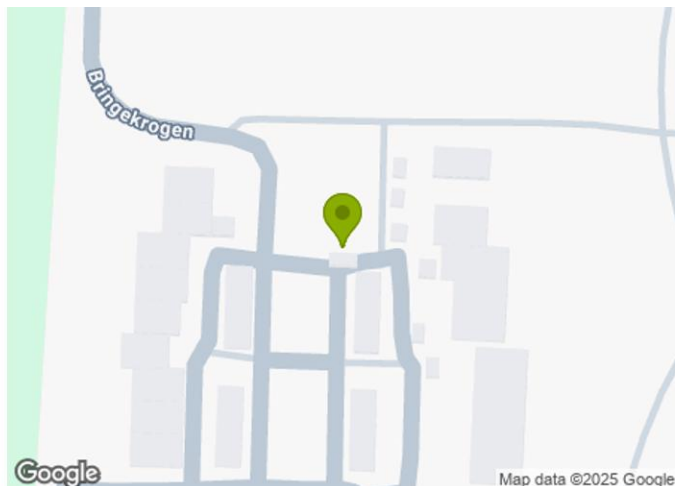

Redskabsoversigt



Navn: Legetårn med rutchebane
Redskabstype: 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 5



Navn: Gyngе 2.
Redskabstype: 1.2 - Gyngе/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent af redskabstype: KPL903
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 4



Navn: Legehus
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 2



Navn: Hest
Redskabstype: 1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)
Producent af redskabstype: M172
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 1

Redskabsoversigt



Navn: Gyngе 1
Redskabstype: 1.2 - Gyngе/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent: Vinci Play

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Sandkasse
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0



Navn: Tunnelrør Ø78
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel
Producent: Ukendt producent


Åbne
anmærkninger: 0

Redskab - Legetårn med rutschebane, 2 - Kombinationsredskaber/2.4 - Med flere tilslutningsredskaber Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Legetårn med rutschebane
Redskabsnr.: LP4.3
Typenummer: KPL
Producent: KOMPAN A/S
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 1.800 mm



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Greb er defekt.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

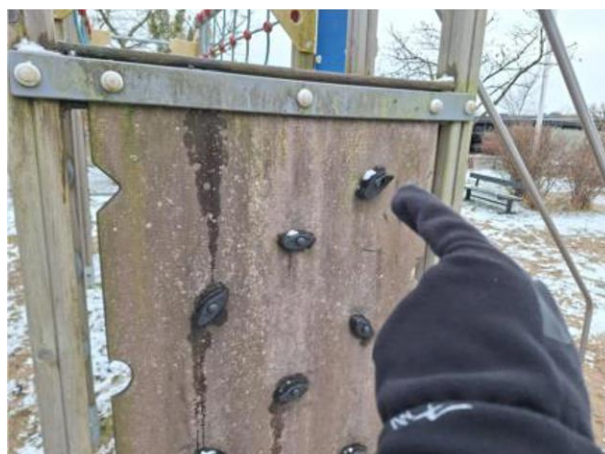

Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret råd i platformene.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i toppen af de viste 3 stolper.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 3 - Uønsket
Beskrivelse	Der er konstateret åbninger der kan fange brugerens fingre. Der er tale om åbninger med et mindste tværsnit mellem 8- og 25mm der kan fange brugerens fingre, som er placeret mere end 1000mm fra faldunderlaget. Risikoen opstår hvor en finger kan fanges, og kroppen stadig er i bevægelse. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret mellem klatrevæg og platform.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning

Beskrivelse	<p>Græs og muldjord er i følge Tabel 4 i EN1176 del 1, tilstrækkeligt støddæmpende ved fald op til 1000mm, men her overstiger den maksimale faldhøjde 1000mm. Der er foretaget en kontrol af underlaget med en faldkugle. Græsset/muldjordens støddæmpende egenskaber er på inspektionsdagen målt til at være under grænseværdien. BEMÆRK at dette vil sandsynligvis ændre sig ved skiftende vejrforhold og årstider. Det kan medfører risiko for at grænseværdien overstiges.</p> <p>EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt Tabel 4</p>
Status	Åben
Bemærkninger	<p>Faldunderlaget trænger til vedligeholdelse nogle af stederne. Faldunderlagets udstrækning skal være 170 cm hele vejen rundt. Dog 215 cm rundt om armgang.</p>
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyng 2., 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Gyng 2.
 Redskabsnr.: LP4.5
 Typenummer: KPL903
 Serienummer: KPL903
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: KOMPLAY/KPL903
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: Kunststof/Metal
 Højde: 2.660 mm
 Bredde: 2.330 mm
 Dybde: 2.300 mm
 Fri faldhøjde: 1.430 mm
 Sikkerhedsområde: 6.200 x 7.780 mm (48,24 m²)
 Småbørn
 Store børn




Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er forfald i toppen af viste stolpe.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	




Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabet er ikke installeret i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. Redskaber bør installeres i overensstemmelse med fabrikantens anvisninger. EN1176 Del 7 Pkt. 5.2 Installation	
Status	Åben	
Bemærkninger	Redskabet er monteret for højt i forhold til niveau 0 mærkerne. Der mangler 18 cm faldunderlag.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

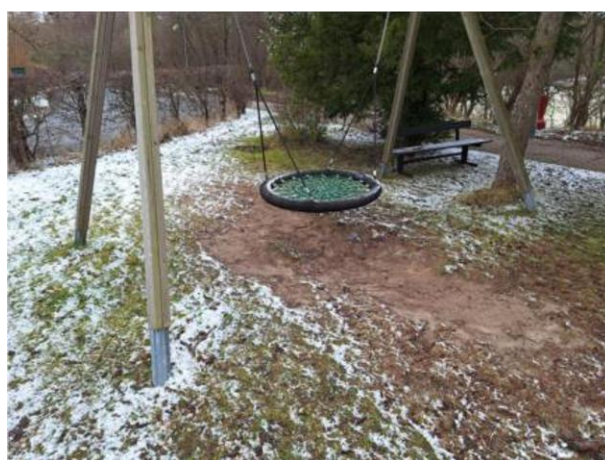

Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der gror græs/ukrudt ind i faldunderlaget, som bør fjernes. Et faldunderlag bør vedligeholdes ved, at underlaget rives/fræses og holdes fri for planter for at opretholde de støddabsorberende egenskaber. Dette bør ske efter behov. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte vedligehold af støddæmpende underlag. Rutinemæssig vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Faldunderlaget trænger til vedligeholdelse. Faldunderlagets udstrækning skal være 342 cm.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

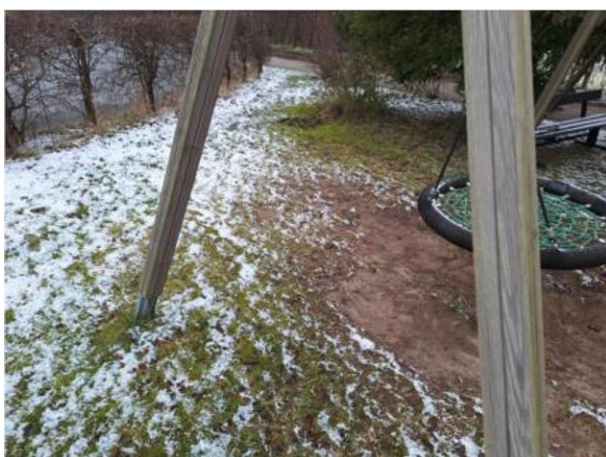

**Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2**



Navn: Legehus
 Redskabsnr.: LP4.2
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabet har udstikkende boltgevind som rager ud fra redskabet. Udstikkende boltgevind i en tilgængelig del af redskabet skal være permanent dækket, med fx møtrikker med afrundet hoved. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret 8 steder ved dør.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er mulighed for fingerklemning imellem viste bevægelige dele. Bevægelige åbninger som den viste skal have et mindstemål på min. 12mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

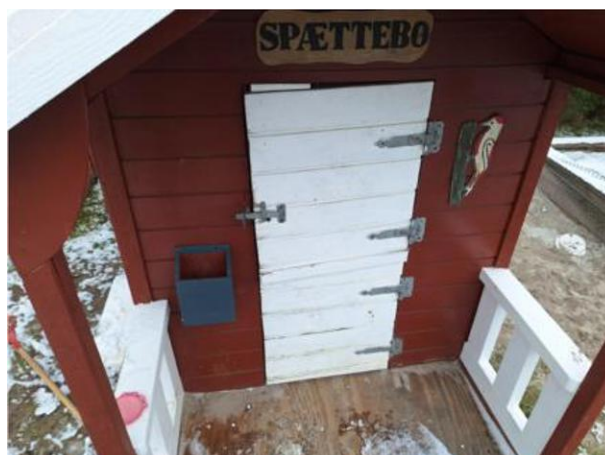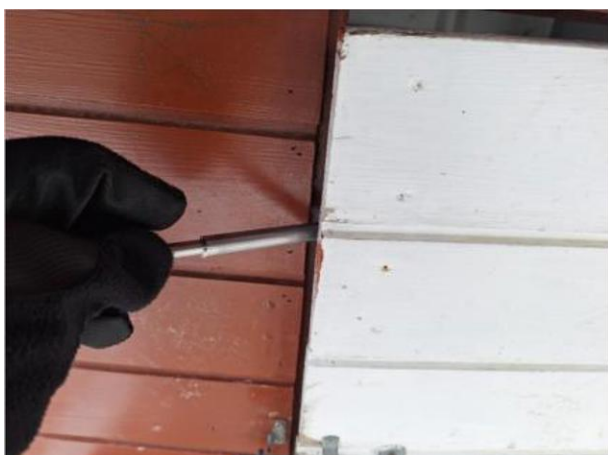

Redskab - Hest, 1 - Fritstående legeredskab/1.6 - Vipperedskab/1.6c - Etpunktsvippe (type 2)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Hest
 Redskabsnr.: LP4.0
 Typenummer: M17201
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M172
 Installationsdato: jan. 01, 2012
 Materiale: HDPE
 Højde: 820 mm
 Bredde: 960 mm
 Dybde: 350 mm
 Fri faldhøjde: 600 mm
 Sikkerhedsområde: 2.350 x 3.500 mm (8,22 m²)
 Småbørn



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket

Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Fjederskål er løs på fundament. Der mangler muligvis nogle bolte.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Gyng 1, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Gyng 1
 Redskabsnr.: LP4.4
 Typenummer: 1422
 Producent: Vinci Play
 Installationsdato: jan. 01, 2021
 Materiale: Stål

Fri faldhøjde: 1.200 mm
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	Viste komponenter er løse og bør derfor efterspændes. Rutinemæssig vedligehold bør bl.a. omfatte efterspænding af befæstelselementer. Rutinemæssig vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Ophængene på gyngerne trænger til at blive efterspændt.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Sandkasse
Redskabsnr.: LP4.1
Producent: Ukendt producent
Materiale: Træ

Dette redskab har ingen anmærkninger



Redskab - Tunnelrør Ø78, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1h - Tunnel

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP4 Bringekrogen 2

Navn: Tunnelrør Ø78
Redskabsnr.: LP4.6
Producent: Ukendt producent
Materiale: Plast


Fri faldhøjde: 830 mm

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23 (LP5)

Adresse: Bringekrogen 23, Værløse. 3500

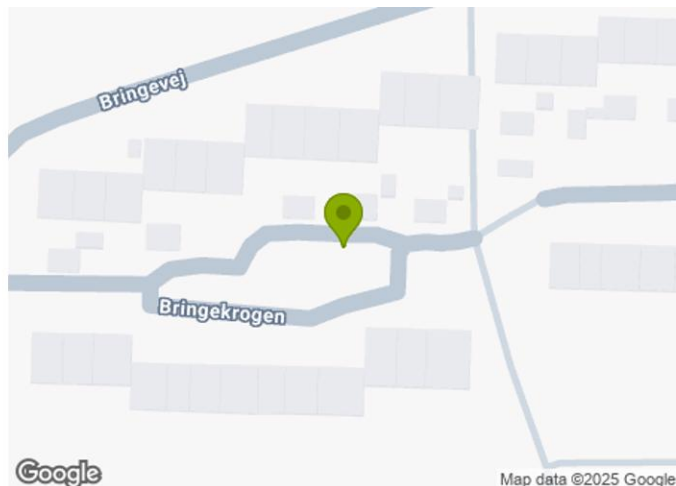

Redskabsoversigt



Navn: Gyng
Redskabstype: 1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Legehus
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent af redskabstype: M7000
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 1



Navn: Sandkasse
Redskabstype: 1 - Fritstående legeredskab
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 0

Redskab - Gyng, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyng/1.2b - Én rotationsakse (type 1)

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23

Navn: Gyng
Redskabsnr.: LP5.0
Materiale: Træ
Fri faldhøjde: 1.580 mm



Anmærkning

Beskrivelse	Der er anvendt gummiringmætter på græs/muldlag ved redskabet. Der er foretaget en kontrol af underlaget med en faldkugle, da faldhøjden er over 100 cm. De støddæmpende egenskaber er på inspektionsdagen målt til at være under grænseværdien. BEMÆRK at dette vil sandsynligvis ændre sig ved skiftende vejrforhold og årstider, fordi gummiringmætterne er anvendt sammen med naturlige materialer. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.8.5.2 Redskaber med en fri faldhøjde over 600 mm eller med tvungen bevægelse samt EN1177 Pkt. 6.2.4.4
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



**Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23**

Navn: Legehus
 Redskabsnr.: LP5.2
 Typenummer: M7000
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: MOMENTS/M7000
 Materiale: HDPE
 Højde: 1.460 mm
 Bredde: 1.320 mm
 Dybde: 1.850 mm
 Fri faldhøjde: 380 mm
 Sikkerhedsområde: 4.850 x 4.320 mm (20,95 m²)
 Småbørn


Anmærkning
Risikovurdering: 5 - Ubetydelig

Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab

Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP5 Bringekrogen 23

Navn: Sandkasse

Redskabsnr.: LP5.1

Producent: Ukendt producent


Materiale: Træ

Dette redskab har ingen anmærkninger



Beliggenhed: Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Bringebakken 44 (LP6)

Adresse: Bringebakken 44, Værløse. 3500

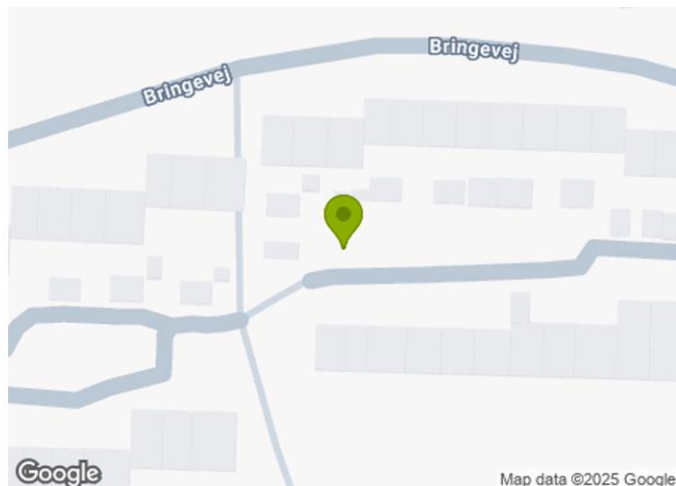

Redskabsoversigt



Navn: Fugleredegeynge inkl. sæde
Redskabstype: 1.2 - Gyngel/1.2b - Én rotationsakse (type 1)
Producent af redskabstype: KPL903
Producent: KOMPAN A/S

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Legehus
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 3



Navn: Sandkasse
Redskabstype: 1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
Producent: Ukendt producent

Åbne
anmærkninger: 1

Redskab - Fugleredegynge inkl. sæde, 1 - Fritstående legeredskab/1.2 - Gyngesæt/1.2b -
 Én rotationsakse (type 1)
 Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Bringebakken 44

Navn: Fugleredegynge inkl. sæde
 Redskabsnr.: LP6.0
 Serienummer: KPL903
 Producent: KOMPAN A/S
 Produkt: KOMPLAY/KPL903
 Installationsdato: jun. 01, 2012
 Materiale: Kunststof/Metal
 Højde: 2.660 mm
 Bredde: 2.330 mm
 Dybde: 2.300 mm
 Fri faldhøjde: 1.430 mm
 Sikkerhedsområde: 6.200 x 7.780 mm (48,24 m²)
 Småbørn
 Store børn



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er forfald i viste stolpe i toppen.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der trænger til at blive fyldt mere af den samme type støddæmpende materiale på. Faldunderlaget bør være i niveau med 0-mærket. Det sker ikke her. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Der mangler 25 cm. Redskabet er monteret for højt.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 5 - Ubetydelig
Beskrivelse	Der mangler dækhætte på redskabet. Korrigerende vedligeholdelse	
Status	Åben	
Bemærkninger	Konstateret i begge ender af overliggeren	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Redskab - Legehus, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1o - Legehus
 Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Bringebakken 44

Navn: Legehus
 Redskabsnr.: LP6.2
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ



Anmærkning

Risikovurdering: 3 - Uønsket



Beskrivelse	Der er konstateret åbninger ved taget, der kan fange beklædningsdele, som fx en anoraksnor. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.3 Fastklemning af tøj/hår Anneks D 3.2.3 Tage
Status	Åben
Bemærkninger	Konstateret ved begge ender af taget.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Redskabets kanter er ikke forskriftsmæssigt afrundet. Hjørner, kanter og udstikkende dele i det rum, som brugeren optager, skal afrundes, hvis de stikker mere end 8 mm frem og ikke er afskærmet af tilgrænsende områder, der er højst 25 mm fra enden af den udstikkende del. Afrundingens minimumradius skal være 3 mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.5 Redskabers finish	
Status	Åben	
Bemærkninger	Gælder for vindskederne.	
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		



Anmærkning		Risikovurdering: 4 - Lav
Beskrivelse	Der er mulighed for fingerklemning imellem viste bevægelige dele. Bevægelige åbninger som den viste skal have et mindstemål på min. 12mm. EN1176 Del 1 Pkt. 4.2.7.6 Fastklemning af fingre	
Status	Åben	
Bemærkninger		
Tiltag		
Tiltagsbemærkninger		

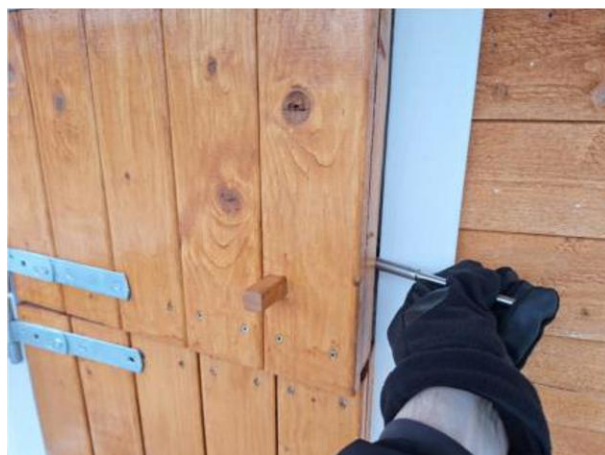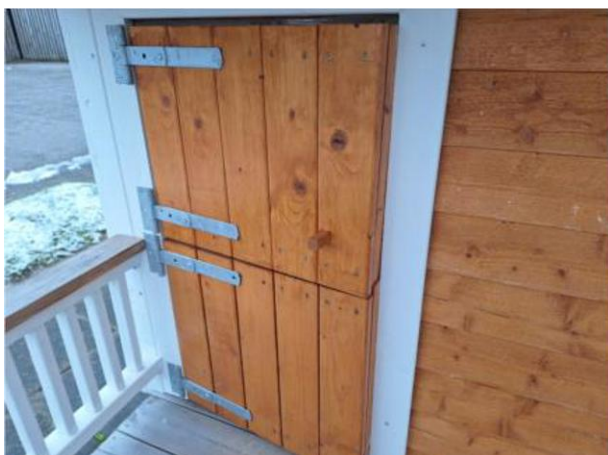

Redskab - Sandkasse, 1 - Fritstående legeredskab/1.1 - Legeredskab/1.1n - Sandkasse
 Beliggenhed - Grundejerforeningen Ny Bringe\LP6 Bringebakken 44

Navn: Sandkasse
 Redskabsnr.: LP6.1
 Producent: Ukendt producent
 Materiale: Træ



Anmærkning

Risikovurdering: 4 - Lav

Beskrivelse	En skruetrækker kan presses ind i viste trækomponenter som er i forfald. Korrigerende vedligeholdelse
Status	Åben
Bemærkninger	Der er konstateret forfald i rammen flere steder.
Tiltag	
Tiltagsbemærkninger	



Risikovurdering (informativ)

Sandsynlighed	Sandsynlighed for ulykke eller nedbrud
1 - Meget høj	Hvis en anmærkning ikke bliver afhjulpet, så vil der højst sandsynligt opstå en ulykke eller et nedbrud. Eksempler: Tyndslidte kædeled og sjækler. Meget skarpe kanter på f.eks. rutsjebaner, manglende faldunderlag i stødområdet samt kraftigt råd og svamp i bærende overliggere og fritstående stolper.
2 - Høj	Der er sandsynlighed for ulykke eller nedbrud ved normalt brug og uden udefrakommende faktorer. Eksempler: Knust glas i faldunderlag. Tilgængelige skarpe kanter i legepladsudstyr uden for fri- og faldrum. Manglende faldværn og sideafskærmninger på højere liggende niveauer.
3 - Uønsket	Der skal en uforudset faktor til, at det kan medføre en ulykke eller et nedbrud. Det er usandsynligt, at tilsigtet brug vil medføre alvorlig ulykke eller nedbrud. Eksempler: Manglende efterspænding af bolte, skruer og befæstelser. Lettere råd og svamp i bærende dele.
4 - Lav	Begrænset sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Kræver en væsentlig udefrakommende faktor eller en kombination af faktorer for, at ulykke eller nedbrud kan finde sted. Eksempler: voldsom og utilsigtet brug eller hærværk.
5 - Ubetydelig	Minimal sandsynlighed for forekomst af ulykke eller nedbrud. Sandsynligheden er på niveau med to lynnedslag på samme sted.

Alvorlighed	Alvorlighedsgrad for skade
1 - Meget høj	Alvorlig skade inkl. risiko for permanent invaliditet. Eksempler: Amputation, tab af synet, rygmarvsskade og dødsfald.
2 - Høj	Alvorlige skader samt skader, der kræver hospitalsindlæggelse. Eksempler: Hjernerystelse, knoglebrud på under/overarme, skinneben og lårben, ryg- og nakkeskader samt kraniebrud.
3 - Uønsket	Skader, der kræver behandling af læge. Eksempler: Sår og skader, der skal syes, forstuvning og knoglebrud på fingre og tæer.
4 - Lav	Minimale skader. Hudafskrabninger og slag, som kræver lettere førstehjælp.
5 - Ubetydelig	Ingen eller næsten ingen sandsynlighed for skade. Der kan være tale om beskadiget tøj eller mindre blå mærker.

Sandsynlighed	1 - Meget høj	1-5 (3)	1-4 (3)	1-3 (2)	1-2 (2)	1-1 (1)
	2 - Høj	2-5 (4)	2-4 (3)	2-3 (3)	2-2 (2)	2-1 (2)
	3 - Uønsket	3-5 (4)	3-4 (4)	3-3 (3)	3-2 (3)	3-1 (2)
	4 - Lav	4-5 (5)	4-4 (4)	4-3 (4)	4-2 (3)	4-1 (3)
	5 - Ubetydelig	5-5 (5)	5-4 (5)	5-3 (4)	5-2 (4)	5-1 (3)
Risikomatrix		5 - Ubetydelig	4 - Lav	3 - Uønsket	2 - Høj	1 - Meget høj
	Alvorlighed					

Risikoniveauer

Meget høj	1
Høj	2
Uønsket	3
Lav	4
Ubetydelig	5